HY3020A 多功能校准仪



上海沪怡电气科技有限公司

一、概述:

HY3020A 多功能校准仪,是根据国家标准和规程而设计的一种 检定装置,不需要外配标准表,可对 0.5 级以下单、三相交/直流 电压表,交/直流电流表,功率表进行自动或手动校验,此外还可 以对频率表、相位表、功率因素表、变送器、电力负荷变量器、功 率继电器进行校验检定。

二、本校准仪技术指标符合:

JJG307-88 交流电能表检定规程

- JJG597—89 交流电能表检定装置规程
- SD109-83 电能检定装置检定规程
- SD-11-83 交流仪表检定装置检定装置检定方法
- 三、主要特点:
- 1、数字调频、调相、调幅、智能化设计、操作由键盘控制;
- 2、电压、电流输出具有恒压、恒流特性, 定频、定相功能;
- 3、多功能校准仪具有功率、电能、交/直流电压、交/直流电流标 准;
- 4、直流输出与交流输出分开;
- 5、输出电压短路、输出电流开路具有自动保护功能,并有声光提示;
- 6、背光式液晶显示直观明了;
- 7、采用编程方式电表进行检验,直接显示误差并打印测试结果;
- 8、具有除电能表外的软件修正标准表功能。
- 四、主要技术指标:
- 1、输出电压档: 30V、100V、200V、400V、600V 调节细度为 0.01%, 各档有 20%余量;
- 2、输出电流档: 0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A 调节细度 为 0.01%, 各档有 20%余量;

- 3、输出频率范围: 45—65Hz, 调节细度 0.01Hz;
- 4、输出相位调节: 0-360°, 调节细度 0.1°;
- 5、相角对称度:三相四线电压 120° ±0.5°、三相三线电压 60°

±0.5°、电流120°±1°;

- 6、输出波形失真度: 电压、电流波形失真度<0.5%;
- 7、直流电压与交流电压相同并增加直流 75mv 档;
- 8、直流电流与交流电流相同并增加直流 1mA 档;
- 9、输出直流电压、电流纹波为≤1%;
- 10、输出电压、电流、功率稳定度为 0.02%/2 (分钟);
- 11、输出电压、电流表准确度 0.1%;
- 12、输出电压、电流每相额定容量为 20VA,输出直流电压、电流额 定容量为 15VA;
- 13、供电电源: 220V±10%、50Hz±1%线路无突变负载;
- 14、工作环境温度: -5℃--35℃、湿度为 85%, 无腐蚀性气体;

15、体积: 长 350×宽 430×高 190 (mm);

- 16、重量: 25Kg
- 五、工作原理方框图:



六、前、后面板布置见图:(见附图1、2)



说明:前面板输出端子均为交 流输出;后面板输出端子均为直流 输出及75mV以下,1mA以下,专用 端子。面板上6个电位器为三相电 压、三相电流手动细调。

七、键盘布置见图:(见附图2)键盘 各按键功能说明:

1、数字键:

【0】—【9】为数字键,可配合 【电压】、【电流】、【频率】、相位】键使 用等到相应的输出,可配合【存贮】、【表 号】、【查询】键使用得到所需调出的校



表数据,可配合【分格】、【变比】、【参数】键使用输 图 2 入校表数据,可配合液晶显示窗口的主菜单、子菜单提供相应的支持。

- 2、 功能键:
 - 【•】1、可配合数字键作为小数点使用;
 - 2、可在有变比的表校验时改变 KW 为 MW 的单位,例如输入额 定功率为 30Mvar 功率置入为按【参数】【 3 】【 0 】【参 数】键,按【•】键改变单位;
 - 【变比】有变比的表校验时,按【变比】键.置入方式为按【变比】 键,光标移至 PT 栏按数字键置入电压变比,再按【变比】键 确认光标移至 CT 栏,同样按数字键置入电流变比,按【变比】 键确认;
 - 【校验】为校表命令的执行键;
 - 【参数】可配合数字键输入相应被校表常数;
 - 【存贮】1、用于存贮被校表数据,如需存贮被校表数据,校完表后 按"存储→相应的序号",如校完第三块表需存贮,则操 作步骤如下:按"【存储】、【3】"键,则被校表数据存 在第三块表内;
 - 2、可配合其它键用于软件修正标准表数据操作,详情请见 附页中 HY3020A 多功能校准仪面板修正方法
 - 【计算/打印】校仪表时每按一次计算一次误差,为打印被试表的校验结果;
 - 【电压】配合数字键使用,是所输入数字幅值电压的执行键。
 - 【电流】配合数字键使用,是所输入数字幅值电流的执行键。
 - 【频率】配合数字键使用,是所输入数字幅值频率的执行键。
 - 【相位】配合数字键使用,是所输入数字幅值相位的执行键。
 - 【查询】配合数字键及【表号】键使用,可用于查询已存入的被校 表数据;如需查询第三块表的数据,步骤如下:

按"【查询】→【3】(被查询表的序号)→【表号】"键,

菜单则显示第三块表数据。

- 【监控】当置入各数据出现错误时,可按监控键后输入数字键、再按相应的【电压】、【电流】、【频率】或【相位】键可送入相应的电压、电流、频率、相位的幅值,;
- 【表号】1、可配合查询键使用,查询被校表的数据(以上在说明【查

询】时已阐述); 2、本机在受计算机 控制通讯时,按下 【表号】后显示屏出 现远控字样即允许 与计算机通讯;如图 显示:

【分格】1、校指示仪表时置 入相应被校表的

分格数;

电压	Ua	0. 05	Ub	0.	03	Uc		0. 03
电流	a	0.0034	b	0.00)34	Ic	0.	0046
相位	Фа	000.0°	φb	000.	0°	фс	00	0.0°
频率	Hz	50.00	COS¢	1.00	00	Ρ	(0.00
额定	电压	100V	PT	1	相	别	AB	3C
额定	电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10
三相	四线	功率表	86	<u> 66. 0</u>	W	分	格	1
				远	控			

2、在校验电能表时,用作置入被校表所须校验的圈数;
 【复位】则清除机内所有数据,恢复到初始状态;
 3、方向键:

【←】、【↑】、【→】、【↓】为 翻阅菜单及移动光标的作用。 总电源开关:为开启本机电源。 开机后显示屏进入主菜单,如

图显示:

显示屏分为上、下两个区 域,以空格为界。

显示屏中黄点为光标,将 光标移至相应的格内则允许改变相应的各种数据。

电压Ua	0.03	Ub	0.	02	Uc		0.03
电流 Ia	0.0026	Ip	0.00	30	Ic	0.	0034
相位 фa	000.0°	фb	000.	00	фс	00	0.0°
频率 Hz	50.00	COS¢	1.00	00	P	0.	0000
额定电压	100V	PT		相	别	AB	C
额定电流	5.0A	CT		总:	分格	数	10
<u></u> 三相四线	功率表	8	66.0	W	分	格	1
	抈	旨示考	是类型				
1. 三相	三线功率	表	2.	三相	四线	功	率表
3. 二元	件无功表		4.	三元	件无	功	表
5. 交流	电压表		6.	直流	电压	表	
7. 交流	电流表		8.	直流	电流	表	
9. 功率	因素表		0.	频	率 え	Ę	

以空格以上的区域又分为显示格和数据输入格。

Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、P(功率)为输出实际值显示格,既 显示本机所输出的A、B、C各相的交流电压、电流、功率。(注:在 输入交流电流时,交流电流输出端应短路。在输入直流电流时,将A 相交流电流输出端开路,将直流电流输出端短路。在输入交、直流 电压时,电压输出端应开路。)由于本机设计的是定频、定相源,所 以 Φa、Φb、Φc、Hz、COSΦ显示格是数据输入显示格,根据被校 表的要求在校表前输入的,具体输入方法见上。额定电压、额定电 流、PT、CT、相别、分格、总分格也是数据输入显示格,具体输入 方法见后。

额定电压当前的电压量程;

额定电流是指当前的电流量程;

PT 是指电压变比表的变比倍数;

CT 是指电流变比表的变比倍数;

相别是指三相合源和A、B、C分源;

分格是指校表过程中,设定用多少分格校完该表的分格数;

总分格是指被校表的原有分格数;

866.0 W是指被校表的总分度值。可以根据不同的功率表更改

数据。

显示屏下区域,可 以翻页操作,使用【←】、 【↑】、【→】、【↓】键可以 实现翻页操作。

按【↑】、【↓】键后, 页面将实现循环翻页。按 第一次【↑】键后页面显 示为:

电压Ua	0.03	UЬ	0.()3 Uc	: 0.01						
电流Ia	0.0026	IP	0.003	80 I a	0.003 4						
相位中国	000.0°	φb	000.0)° φc	c 000.0°						
频率 Hz	50.00	COS¢	1.000)0 P	0.0000						
额定电压	100V	PT	1	相另	ABC						
额定电流	5.0A	CT		总分	格数 10						
三相四线	功率表	8	66.0	W	分格 1						
	ļ.	流档	位								
1. 1mA			2. (). 1A							
3. 0.5	A		4. 1	. OA							
5. 2.5	A		6. 5	5. OA							
7.10.0	7. 10. 0A 8 20. 0A										
9. +功 0. 一功											
	3. J										

根据下区域页面提示:

开机默认额定电流量程为 5.0A 按数字【1】—【8】键可以切换数字所对应的额定电流量程。如按数字【5】键、页面额定电流 格中 5.0A 则切换为 10.0A, 既本机满量程输出为 10A。按数字【9】、

【0】键可在正、负功率间切换,开机默认为正功率、负功率只对

有特殊要求的用户提供。

按第二次【↑】键后 页面显示为:

开机默认额定电压量程 为100V,额定电压量程的 切换方法与额定电流量程 的切换方法一样。这里就 不再阐述。按【7】-【0】 键后,实现输出相别的切 换。按【9】键后则本机只 实现 B 相电压、电流的输 出。其它雷同。

按第三次【↑】键 后页面显示为:

开机默认相位为 50Hz,操作方法同上。

电压Ua	0.03	UЬ	0.	03	Uc		0.01
电流Ia	0.0026	Ib	0.00	30	Ic	0.	0034
相位 �a	000.0°	фb	000.	0 °	фс	00	0.0°
频率 Hz	50.00	COS¢	1.00	00	P	0.	0000
额定电压	100V	PT	1	相	别	AB	С
额定电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10
交流电压	表	100	.000	V	分	·格	1
	貝	1.压栏	位				
1. 75	mV		2.	30	V		
3 10	0V		4	200	ov 🛛		
5 40	ñv		6	60	0V		
7 AB	Ĉ		8	AA			
9 BA	E		0	CA			
J. D1			0.	01	=		

1. And the second se								
电压	Ua	0.03	Ub	0.0	2	Uc	0.	02
电流	Ia	0.0030	Ib	0.00	030	Ic	0.	0030
相位	Фа	000.0°	фb	000	0°	фc	00	0.0°
频率	Hz	50.00	COS ¢	1.00	000	Ρ	0.	0000
额定	电压	100V	PT	1	相	别	AB	C
额定	电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10
三相	四线	功率表	86	6.0	W	分	格	1
			4番 又	友 佔				
1	15 0		ッツ ー		10 (ากม-		
2	10 5			Z. A	10.0			
5.	40. J			4 . 6	40. (50 (
5.	49. U 50 5			0.	50. (51 /			
/.	00.0 E1 E			ð. 0	01. (50. /			
9.	э г . э	UHZ		0.	5Z. (JUHZ		

当按下数字键【1】 后,此页面将自动翻页。 页面显示为:

可根据菜单中提示 按相应的数字键粗调或 细调频率值。

电压 Ua	0.03	Ub	0.03	Uc	0	. 03
电流 a	0.0025	Ib	0.0026	Ic	0.	0028
相位 Фa	000.0°	фb	000.0°	фc	00	0.0°
频率 Hz	45.00	COSΦ	1.0000	Ρ	0.	0000
额定电压	100V	PT	1 框	别	AE	3C
额定电流	5. 0A	CT	1 总	分格	数	10
三相四线	功率表	86	6.0 W	分	格	1
频率控制	值Hz	45.00)			
	ļ	新 家	佔			
	9	× +				
2. + 1.	00Hz		3. + 0.	10Hz		
4. + 0.	01Hz		5 0.	01Hz		
6 0.	10Hz		7 1.	00Hz		

按第四次【↑】键后 页面显示为:

开机默认相位为0°, 操作方法同上。

电压 Ua	0.03	Ub	0	. 03	Uc		0.03
电流 Ia	0.0034	Ib	0.0	034	Ic	0.	0034
相位 Фa	000.0°	фb	000	. 0°	фс	00	0.0°
频率 Hz	50.00	COSф	1.00	000	Ρ	0.	0000
额定电压	100V	PT	1	相	别	AB	C
额定电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10
三相四线	功率表	86	6.0	W	分	格	1
		相作	立 佰				
1 30	0°	11-1 1-	2	60	0 °		
3 90	0°		4	150	0 0	0	
5 180	0°		6	210	0	3	
7 270	0°		8	30	0°	2	
9 330	õ°		0.	000	ο.ο ο ο Υ	2	
0. 000.			0.		0.0		

当按下数字键【1】 后,此页面将自动翻页。 页面显示为:

可根据数字提示按 相应的1-8数字键粗调 或细调相位值。

电压 Ua	10.02	Ub	10.	13	Uc	1	0.07
电流 Ia	0.5026	Ib	0.50	070	Ic	0.	5023
相位 Фa	30.00°	фb	30. ()0°	фс	30	. 00°
频率 Hz	50.00	COSф	0.86	660	Ρ	0.	0000
额定电压	100V	PT	1	相	别	AB	C
额定电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10
三相四线	功率表	8	66.0	W	分	格	1
相位控制(直(°) 30	. 0°					
	相	目 位	立 值				
1. +1	0. 0°		2.	+	1.0) °	
3. +	0.1°		6.	-	0. 1	0	
7. –	1.0°		8.	-1	0.0) °	

按第五次【↑】键后

页面显示为:

1 ²								
电压	Ua	0.03	Ub	0.	02	Uc		0. 03
电流	la	0.0034	Ib	0.00	30	Ic	0.	0038
相位	Фа	000.0°	фb	000.	0°	фс	00	0.0°
频率	Hz	50.00	COS¢	1.00	000	Ρ	0.	0000
额定	电压	100V	PT	1	相	别	AE	3C
额定	电流	5. OA	CT	1	总	分格	数	10
三相	四线:	功率表	86	6.0	W	分	格	1
		1	も流し	周幅值	i			
1.	10.	00 %		2.	20	0. 00	%	
3.	30.	00%		4.	4(0. 00	%	
5.	50.	00%		6.	60	0. 00	%	
7.	70.	00 %		8.	8(0. 00	%	
9.	90.	00%		0.	1(0.00	0%	

当按下数字键【0】 后,此页面将自动翻页。 页面显示为:

可根据数字提示按 相应的1-8数字键粗调 或细调电流值。

由田田	00 00	16	00	00 1	lle	0	0 00 1
电应口	39.99	Th	33.	23	UL In	2	050
电航日	6.4936	IU	6.49	24		4.	4954
相业中国	0.00	ΨD	0.0	U ^o	φc	U	.000
频率 Hz	50.00	CUS ¢	1.00	00	P	117	3.45
额定电压	100V	PT	1	相	别	AB	С
额定电流	5.0A	CT	1	总:	分格	数	10
三相四线	功率表	8	66.0	W	分	格	
电流调幅	值 (%)100	. 00					
	Ę	且流调	周幅值				
1 +10	0 00 %		2	+ 1	00	%	
3 +	0 10 %		4	+ 0	01	%	
5 -	01 %		6	- 0	10	0%	
7 -			8. 8	-10		0/	
	1.00 /0		0.	10	. 00	/ / 0	

按第六次【↑】键后 页面显示为:

电压	Ua	0.03	Ub	0.	02	Uc		0. 02
电流	Ia	0.0034	Ib	0.00	34	Ic	0. (0038
相位	Фа	000.0°	фb	000.	0°	фс	00	0.0°
频率	Hz	50.00	COSф	1.00	00	Ρ	0.	0000
额定电	包压	100V	PT	1	相	别	A	3C
额定电	し流	5. OA	CT	1	总	分格	数	10
三相四	13线	功率表	86	6.0	W	分	格	1
		F	电压认	周幅值				
1.	10.	00 %		2.	2	0. 00	%	
3.	30.	00%		4.	4	0. 00	%	
5.	50.	00 %		6.	6	0. 00	%	
7.	70.	00 %		8.	8	0. 00	%	
9.	90.	00%		0.	1(00.0	0%	

当按下数字键【0】 后,此页面将自动翻页。 页面显示为:

可根据数字提示按 相应的1-8数字键粗调 或细调电压值。

八、指示仪表校表举例:

例1、校一块0-7.5A, 15分格直流电流表

1、把被校表与本装置后端的直流输出连接,
 看主菜单选择相应的校验方式,按数字键【8】
 进入直流电流表校验;

2、看子菜单显示,
 选择电流量程 10A,按
 【↑】键将光标移至额定
 电流栏,按数字键【7】
 额定电流栏变为10A;(如
 图所示)(进入直流后按
 【↓】键返回主菜单;)

3、键入参数、分格: 按【参数】键,光标移至 被检表额定电流栏按数 字键【7】【•】【5】【参

甫压 Ua	99, 92	Ub	99.	99	Uc	9	9.99
电流 Ia	0.0030	Ib	0.00	38	Ic	0.	0034
相位 🖣	0.00°	фb	0.0	0°	фс	0.	00°
频率 Hz	50.00	COSф	1.00	00	Ρ	0.	0000
额定电压	100V	PT	1	相	别	A	3C
额定电流	5. OA	CT	1	总	分格	数	10
三相四线	功率表	86	6.0	W	分	格	1_
电压调幅	值(%)1	00.0	0				
	Ĩ	电压;	周幅值				
1. +10	0. 00 %		2.	÷	1.0	0%	
3. + (). 10 %		4.	÷	0.0	1 %	
5 (0. 01 %		6.		0.1	0 %	
7. – 1	. 00 %		8.	-	10.0	0%	

电 流	0. 7988	总分格	数	10
额定电流	10. OA	分	各	1
直流电流表	被检表额定	目电流	5.	00000A
1. 1m/ 3. 0.5 5. 0.5 7. 10.	电流 jmA jmA OA	档 位 2. 4. 8.	0. 1. 5. 20	1 A OA OA . OA

电流	0.0090	总分格数	15
额定电流	10. OA	分格	1
直流电流表	被检表额定	E电流	7. 50000 A

数】键确认,完成被校表额定电流量程置入;按【分格】键光标移

至总分格数栏,这时按数字 键【1】【5】【分格】键确认, 光标移至"分格"按【分格】 键完成被校表各项参数置 入;

4、按【校验】键,看子 菜单选择(1、自动校验,2、 单点校验)按数字键【1】, 本装置显示被校表的被检 各点;

5、按【电流】键, 对准被上升电流值为准被 校表第一分格,(因本装置 的上升键由"1、2、3、4 代)按【1】键可上升电流 10%,【2】键为1%,【3】键 为0.1%,【4】键为0.01%, 下降的四键由【5】、【6】、

【7】、【8】代替,操作这 八个键,对准各分检点按 下计算键,装置将自动显 示每一个点的误差及变 差;

例 2、校一块 220V,5 分格交流直读表

1、将被校表与交流

电 流	0.000	总分格	数	15	
额定电流	10. OA	分格	各	1	
直流电流表	被检表额定	自电流	7.	5000A	
电流调幅值	[(%) 0.0 0				
指示值	<u> </u>		É	变差	
0.500 (A)					
1.000 (A)					
1.500 (A)					
2.000 (A)					
2.500 (A)					
3.000 (A)					
3.500 (A)					
4.000 (A)					
4.500 (A)					
5.000 (A)					

		A AA		•				A A1	
电压	Ua.	0.03	UD	<u> </u>	03	UC		0.01	
电流	Ia.	0.0026	Ib	0.00	30	Ic	0.	0034	
相位	фа.	000.0°	фb	000.	0°	фс	00	0.0°	
频率	Hz	50.00	COS¢	1.00	00	P	0.	0000	
额定	电压	100V	PT	1	相	别	AB	С	
额定	电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10	
交流	交流电压表 100.000 V 分格 1								
		甫	1.压栏	位					
1.	75	mV		2.	30	V			
3.	10	OV		4	200	VC			
5	40	ον		6	600	ov 👘			
7	7 ABC 8 A相								
l á	RA	Ð		Õ.	Ct				
J.	D TI	-		0.	U II				



输出端的任意一相连接,根据主菜单按数字键【5】;选择交流电压 表(如右图所示)

2、装置翻页到子菜单,电压档位选择 200V 按数字键【4】;

3、按【分格】键,光标移至总分格数,这时按数字键【2】【2】 【分格】键确认,光标移至分格栏,按数字键【5】【分格】完成分 格置入,

4、按【参数】键,光标移至交流电压表栏,按数字参数置入,【2】【2】【0】【参数】键确认,完成被校表参数置入;

5、按【校验】键,选择【1】自动校验,开始校表;

6、按【电压】键操作【1】【8】,八个键,上升或下降电压幅值。

例 3、校 220KV/100V, 4 分格交流电压表

1、将被校表与本装置的 电压输出端任意相连接,看 主菜单显示选择交流电压 表,按数字键【5】(同上例)

2、根据子菜单选择电压 档位100V后,按【变比】键 光标移至PT栏,按数字键置 入变比【2】【2】【0】【0】【变 比】键确认;

电压 Ua	0. 03	Ub	0.	03	Uc		0.03
电流 Ia	0.0034	Ib	0.00	030	Ic	0.	0042
相位 Фa	000. 0°	фb	000.	0°	фс	00	0.0°
频率 Hz	50.00	COS ¢	1.00	000	Ρ	0.	0000
额定电压	100V	PT	2200	相	别	Α	1
额定电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	4
交流电压差	表	22	0.000	K۷	分	格	1
电压调幅	直(%)	0.00					
指示值	实测	直	误	差		变	差
55_00 (KV							
110. 00 (KV	ó T						
165.00 (KV	Ó						
220. 00 (KV)						
220. 00 (KV							
165. 00 (KV)						

3、按【分格】键,光标移至总分格数,按数字键【4】按分格确认,光标移至分格栏,可继续按【分格】键默认分格数为1;

4、置入被校表参数,按【参数】键,光标移至交流电压栏, 按数字键【2】【2】【0】【参数】确认

5、按【校验】键,看子菜单选择(1、自动校验,2、单点校验)按【2】键进入单点校验,根据子菜单提示,按【电压】键【1】

—【8】个数字键。对准被校表分格时按【计算】键,根据子菜单 提示完成被校表的校验。

例 4、校一块 45Hz—60Hz 的频率表

1、根据主菜单提示, 按数字键【0】如右图所示

2、移动光标至电压 栏,按数字键【0】升100% 电压;

3、按频率键时操作 【1】--【8】上升或下降, 即可校验

例 5、校一块电压为 350KV/100V , 电 流 为 600/5A, 30Mvar, 3 分格, 双向二元件无功表

 1、将被校表与电压 输出端A相、B相及C相
 连接,电流输出端与IA、
 IC连接;

2、看主菜单,按数
字键【3】选择二元件无功表,根据被校表选择电流量程,按数字键【6】,按
【↑】键移动光标至额定电压栏,按数字键【3】选择 100V 电压量程;

电压 Ua	99.92	Ub	99.	99	Uc	9	9.99			
电流 Ia	0.0030	Ib	0.00	38	Ic	0.	0034			
相位 🗘	0.00°	фb	0.0	0°	фс	0.	00°			
频率 Hz	50.00	COSф	1.00	000	Ρ	0.	0000			
额定电压	100V	PT	1	相	别	A	3C			
额定电流	5. OA	CT	1	总	分格	数	10			
频率表 45~55Hz 0.5C~0.5L										
频率控制	值 Hz	50.00)							
	ţ	频 率	值							
2. + 1.	00Hz		3. +	0.1	OHz					
4. + 0.	01Hz		5	0.0	D1Hz					
6 0.	6 - 0.10 Hz $7 - 1.00$ Hz									

电压 Uab	0.02				Ucb		0.03	
电流 Ia	0.0026				Ic	0.	0034	
相位 Фа	30.00°				фс	33	0.0°	
频率 Hz	50.00	Sin¢	0.00	00	P	0.	0000	
额定电压	100V	PT	1	相	别	AB	С	
额定电流	5.0A	CT	1	总	分格	数	10	
二元件无	功表	8	66.0	Va	r 分	格	1	
	申	流档	位					
1. 1mA			2	0 1	A			
3 0 5	A		4	1 C	A			
5 2 5	A		6	5 0	A			
7.10.0A 8.20.0A								
9. $+ III = 0 III$								
			0.	-1).				



3、置入被校表各项参数,按【变比】键光标移动至 PT 栏, 按数字键【3】【5】【0】【0】【变比】键,光标移至 CT 栏,按数字 键【1】【2】【0】【变比】键,完成变比的置入。

4、按【参数】键,光标移至参数栏,按数字键【3】【0】【参数】键,然后按【•】键改变兆瓦单位,完成被校表额定量程的置入,按【分格】键,光标移至总分格数栏,按数字键【3】【分格】键,光标移至分格栏默认分格为1,按【分格】键,完成被校表各项参数的置入。

5、按【↑】键移动光标至电压栏根据提示,按数字键【0】上

升电压幅值 100%,也可 按【监控】键,分别按电 压键升 100%,后按【电 流】键转换升降。

6、按【校验】键, 按数字键【1】,选择自动 检表,装置自动翻页,根 据提示,按数字【2】选 择双向表,装置将自动显 示被校表需校的各点。

			-	_			
电压 Uab 1	00.02				Jcb	99	. 98
电流 Ia 0	. 0023				Ic	0. (0016
相位 фa 1	20. 00°				фс	60	. 00°
频率 Hz 5	50. 00	Sin¢	1.00	000	P	0. (0000
额定电压 1	00V	PT	3500	相	别	AE	BC
额定电流 5	5.0A	CT	120	总分	}格	数	3
二元件无功	表	3	0.00M	/a	分	格	1
电流调幅值	[(%)C). 00					
指示值	实测'	值	误	差		变	差
10.0MVar							
20. OMVar							
30.0MVar							
30.0MVar							
20.0MVar							
10.0MVar							

7、按【电流】键,再操作【1】—【8】个数字键,上升或下 降电流幅值

对准被校表分格,按【计算】键,可显示该点的误差,根据提 示完成校表。

九、电能表校验校表举例:

例、自动检定一只 220V/5A 电能常数为 450 的三相四线有功电度表, 操作步骤如下:

 1、将被校表挂在校表 架上并接好线,对准光电
 头,如需打印,则要接好打
 印机,打开打印机开关;

2、启动总电源开关,
 待液晶显示屏主菜单正常
 显示后按【←】或【→】光
 标键进入电能表校验主菜
 单,根据主菜单提示,按数
 字键【2】进入三相四线的
 有功表校验状态;

3、可用【↑】或【↓】
 键翻阅子菜单,进入电流档
 位页,根据子菜单的提示,
 按数字键将电流量程切换
 到 5A 档位;

4、同上翻阅子菜单, 进入电压档位页,根据子菜 单提示,按数字键将电压量 程切换到200V档;

5、按【监控】键子菜 单消失,屏幕上出现请输入 数值,按数字键【1】【1】【0】 【电压】键,电压表则显示 220.00 电压值输入完毕;

6、按【分格】键子菜单消失,光标移至圈数一

2 ²								
电压 Ua	0.03	Ub	0.0	2 Uc	0.03			
电流 Ia	0.0026	Ib	0.003	8 IC	0.0038			
相位 Фa	000.0°	φb	000. ()° фс	000.0°			
频率 Hz	50.00	COS¢	1.000	0 P	0.0000			
额定电压	100V	PT	1	相别	ABC			
额定电流	5. OA	CT	1	总分格	数 10			
E相四线功率表 866.0 ₩ 分格 1								
	电能	表类	型					
1. 三相3	三线有功表		2. 三村	目四线有	功表			
3. 二元(牛 90° 无1	功表	4. 三元	元件 90°	无功表			
5. 60°	无功表		6. 单相	目表				
7. 100 %	表		8. 20	0%表				
9. 400 %	表		0.					
			109643 					

电压	Ua	<u>99.92</u>	Ub	99.	99	Uc	9	9.99	
电流	Ia	0.0030	Ib	0.00)38	IC	0.	0034	
相位	фа	0.00°	фb	0.0	0°	фс	0.	00°	
频率	Hz	50.00	COSф	1.00	000	Ρ	0.	0000	
额定	も压	200V	PT	1	相	别	AE	3C	
额定	も流	5. OA	CT	1	转	数		1	
三相口	四线	有功表	3600) 转	KWH	I I M	ax	100%	
电压	凋幅	值(%)1	00.0	0					
		Ti ti	自用さ	周幅值	1				
1	+10	0.00%		2 2	· +	1 0	0%		
3	+ (10%		4		0.0	1 %		
5	- 0	01%		6		0.1	0%		
7	7 - 1.00% $8 - 10.00%$								
<i>v</i> .)	. 00 /0				10. 0	0 / 0		

由民口。	99 92		00 0		00 00
电流 Ia	0.0030	Ib	0.003	8 IC	0.0034
相位 Фа	0.00°	фb	0.00	° ¢c	0.00°
频率 Hz	50.00	COSф	1.000	00 P	0.0000
额定电压	200V	PT	1	相别	ABC
额定电流	5. OA	CT	1	转数	2
三相四线	有功表	_45(<u>) 转 K</u>	(WH I Ma	ax 100%
请输入数	直 45()			

栏,按数字键送入被校圈数如按【2】再按【分格】键确认,则被 校表圈数为两圈,也可直接按【分格】默认被校圈数为1圈;

7、按【监控】键子菜单提示"请输入数值:"此时输入:【4】
【5】【0】【参数】,注:监控键为一个多功能键,需和其他键配合
使用:a、可作为退出当前子菜单,显示主菜单,b、也可配合功能
键及数字键置入相应的参数;

8、检查光电头采样是否正常;

9、按【校验】键屏幕显示:1、自动检表,2、单点检表,根据提示按数字键【1】本机进入自动校验,并自动上升相应的电流幅值,根据光电采样计算并显示误差;

10、如需单点校验,则 按数字键【2】,被校表误差 将误差栏中显示,这时请按

1 ²					_				
电压Ua	99.92	Ub	99.	99	Uc	9	9.99		
电流 a	0.0030	Ib	0.00	38	Ic	0.	0034		
相位 🗘	0.00°	фb	0.0	0°	фc	0.	00°		
频率 Hz	50.00	COSф	1.00	000	误差	0.	0000		
额定电压	200V	PT	1	相	别	A	3C		
额定电流	5. OA	CT	1	转	数		2		
三相四线有功表 450 转 KWH I Max 100%									
电流调幅	值(%)	0.0	0						
		も流し	周幅值						
1. +10	0. 00 %		2.	+	1.0	0%			
3. + (0. 10 %		4.	+	0.0	1 %			
5 0	0. 01 %		6.	-	0.1	0%			
7. – 1. 00 % 8. –10. 00 %									

【↑】或【↓】键移动光标至电流根据子菜单选择您所需校验点的 电流幅值。

九、存表总清密码:

【存储】→8888883→【存储】

十、电能表校验是根据特殊用户要求而添加的,不是本机标准配置。



HY3020A多功能校准仪面板修正方法

修正项目:

附页

0、VA_{Ac} 1、VB_{Ac} 2、VC_{Ac} 3、V_{DC} 4、75mV 5、IA_{Ac} 6、IB_{Ac} 7、IC_{Ac} 8、I_{DC} 9、 1mA (5、IA_{Ac} 6、IB_{Ac} 7、IC_{Ac} 8、I_{DC}可以分档修正,即在每个电流档位均可修正。0、 VA_{Ac} 1、VB_{Ac} 2、VC_{Ac} 3、V_{DC}则不可以分档修正。其中 0[~]9 位数码分别代表交流电压 A; B: C、交流电流 A: B: C、直流电压、直流电流、75mV、1mA)。

需要修正时可按以下步骤进行:

按【监控】【8】【8】【8】【6】【8】【.】【0】【存贮】【方向键】调整 VA_{AC} 面板表的 上升或下降。直至调整到与外接标准表校准为止。必须对所校准的数据进行存贮。

存贮时可按以下步骤进行:

按【监控】【监控】【8】【8】【8】【6】【9】【.】【0】【存贮】。此时本机已存贮以上 调整完毕后的参数。

刚才说明的是对【0】的调整,根据修正项目中规定是对 VA_{AC} 面板表的调整。同理,如果将【0】换成【6】则是对 IB_{AC} 面板表进行调整。

功率修正项目:

0、三相合元 1、分相A 2、分相B 3、分相C 4、无功合元 5、无功分相A
 6、无功分相B 7、无功分相C

需要修正时可按以下步骤进行:

按【监控】【8】【8】【8】【7】【8】【.】【0】【存贮】【方向键】调整三相合元时面 板功率表的上升或下降。直至调整到与外接标准表校准为止。必须对所校准的数据进 行存贮。

存贮时可按以下步骤进行:

按【监控】【监控】【8】【8】【8】【7】【9】【.】【0】【存贮】。此时本机已存贮以上调 整完毕后的参数。

刚才说明的是对【0】的调整,根据修正项目中规定是对三相合元时面板功率表的调整。同理,如果将【0】换成【3】则是对分相C面板功率表进行调整。

成套件:

1、	HY3020A多功能校准仪	1 台
2、	电源线	1根
3、	3A 保险丝	2 个
4、	使用说明书	1份
5、	产品合格证	1份
6、	保修证	1份
7、	输出连接线	1套
8,	铝合金机箱	1个(选配)

公司地址:	上海市普陀区常和路100号
销售热线:	02166059366 /18616119113
传 真:	02166260198
E-mail:	shhuydq@163.com
网址:	www.shhuy.com